

# Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №\_\_\_\_\_

## Транспортное средство

Марка **Volvo**

Модель **XC40**

Год **2019**

Тип привода **Полный привод**

Модификация **2.0 АТ (190 л.с.) 4WD**

КПП **Автомат**

Объем двигателя **1969**

Тип кузова **Внедорожник**

Цвет **Черный**

VIN **YV1XZACACL2190165**

## Комплектность

Сервисные документы **нет**

Ключи шт. **2**

Шины **Лето**

Доп оборудование **Перед в пленке прозрачной (капот, крылья передние, бампер)**

Запасное колесо **Есть**

Особенности запуска двигателя **нет**

Доп комплект колес **нет**

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

# Список повреждений


## Кузов

Другие повреждения

1. ЗЛД царапина


---

2. ЗЛД царапина на краске

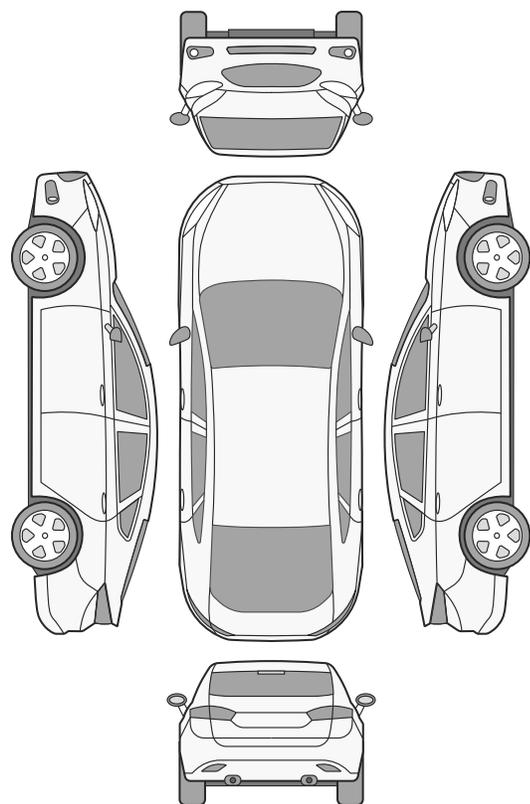

## Салон

Нет повреждений

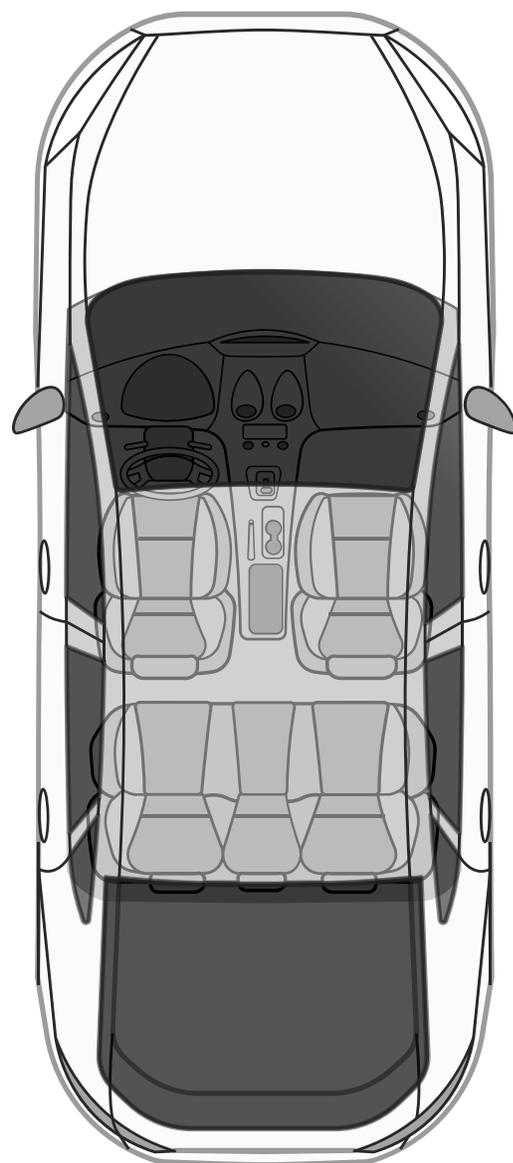

# Результаты диагностики

## Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 30 %

---

Передние тормозные колодки

Фактический износ 40 ±5%

---

Передние тормозные диски

Фактический износ 20 ±5%

---

Состояние шин/задние

Износ протектора 30 %

---

Задние тормозные колодки

Фактический износ 50 ±5%

---

Задние тормозные диски

Фактический износ 20 ±5%

## Требуется замены

Компьютерная диагностика > Наличие кодов ошибок

### **ОБНАРУЖЕНЫ АКТИВНЫЕ ОШИБКИ**

U2c2e00 не вредные данные полученные от модуля автомобиля (vcm)

## Рекомендовано

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Прокладка(-и) клапанных крышек > рядный двигатель

### **ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка магистралей и системы выпуска > Катализатор/сажевый фильтр

## ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОР

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Задний редуктор

### ЗАПОТЕВАНИЕ

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Задний левый сальник привода

### ЗАПОТЕВАНИЕ

---

Посторонние течи турбины. Осмотр снизу. > Осмотр крыльчатки турбины

### ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ТРЕБУЕТСЯ ДОП. РАЗБОР

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Передний сальник КВ

### ЗАПОТЕВАНИЕ

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Иные течи

### ЗАПОТЕВАНИЕ

Указать место Корпус масляного фильтра

Комментарий: Запотевают уплотнительное кольцо крышки корпуса масляного фильтра

---

Посторонние течи турбины. Осмотр сверху > Осмотр крыльчатки турбины

### ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ТРЕБУЕТСЯ ДОП. РАЗБОР

---

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Иные течи

### ЗАПОТЕВАНИЕ

Клапан вентиляции картерных газов

---

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

### КОНСТРУКТИВНО НЕ ПОДТВЕРДИТЬ

**Диагност** Алексей Черныш/ Fresh Москва/ 28.06.2022

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Представитель по доверенности** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_