

# Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №\_\_\_\_\_

## Транспортное средство

Марка **Citroen**

Модель **Jumpy**

Год **2019**

Тип привода **Передний**

Модификация **1.6 HDi MT (90 л.с.)**

КПП **Механика**

Объем двигателя **1600**

Тип кузова **Цельнометаллический фургон**

Цвет **Белый**

VIN **Z8TVB9HFAKM034226**

## Комплектность

Сервисные документы **нет**

Ключи шт. **1**

Шины **Всесезонные**

Доп оборудование **нет**

Запасное колесо **Нет**

Особенности запуска двигателя **нет**

Доп комплект колес **нет**

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

# Список повреждений

## Кузов

1. Левая боковина

ОКРАШЕНО  
ОКРАШЕНО

2. Переднее левое крыло

ЗАМЕНЕНО

3. Передняя левая дверь "водительская"


ЗАМЕНЕНО

### Другие повреждения

1. Левый проем крашен


2. Левый проем крашен

3. Левый проем крашен

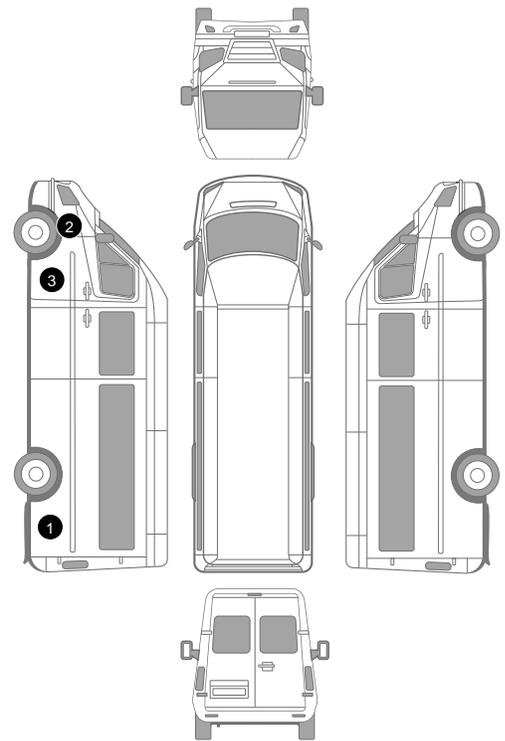

## Салон

Нет повреждений

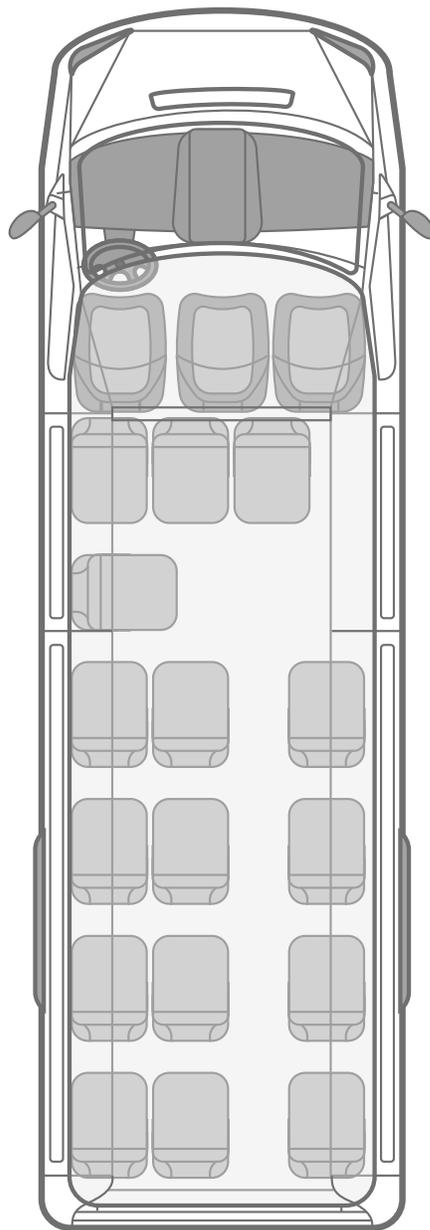

# Результаты диагностики

## Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 30 %

---

Передние тормозные колодки

Фактический износ 10 ±5%

---

Передние тормозные диски

Фактический износ 20 ±5%

---

Состояние шин/задние

Износ протектора 30 %

---

Задние тормозные колодки

Фактический износ 50 ±5%

---

Задние тормозные диски

Фактический износ 30 ±5%

## Требует замены

Не требуется

## Рекомендовано

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Прокладка(-и) клапанных крышек > рядный двигатель

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка магистралей и системы выпуска > Катализатор/сажевый фильтр

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОР**

---

Проверка течей КПП. > Сальник переднего левого привода

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей КПП. > Иные течи

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Посторонние течи турбины. Осмотр снизу. > Осмотр крыльчатки турбины

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ТРЕБУЕТСЯ ДОП. РАЗБОР**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Стык ДВС и КПП

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка поддона ДВС

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Посторонние течи турбины. Осмотр сверху > Осмотр крыльчатки турбины

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ТРЕБУЕТСЯ ДОП. РАЗБОР**

---

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

**ПРОБЕГ ПОДТВЕРЖДЕН**

Блок двс, по регенерации сажевого фильтра

---

Компьютерная диагностика > Коррекция форсунок

**ИЗНОС ИМЕЕТСЯ/ДОПУСК**

---

Проверка электрооборудования > Мультимедиа

**УСТАНОВЛЕНА НЕ ШТАТНАЯ**

**Диагност** Алексей Черныш/ Fresh Москва/ 11.03.2022

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Представитель по доверенности** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_